

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
IVSC ŽILINA**

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY  
NA CESTÁCH I. TRIEDY  
v roku 2019**

**PODĽA UKAZOVATEĽA HN**

**Materiál predkladá :** SSC IVSC Žilina

**Meno :** Ing. Daniela Husáková, Jaroslav Gabriš

**Kontakt :** tel. 032 / 65 870 10, 0903 892 160

e- mail: [daniela.husakova@ssc.sk](mailto:daniela.husakova@ssc.sk)  
[jaroslav.gabris@ssc.sk](mailto:jaroslav.gabris@ssc.sk)

# **PRACOVISKO: TRENČÍN**

## **Kritické nehodové lokality v roku 2019**

### **podľa ukazovateľa HN**

- I/9 v km 119,880 – 120,290      extravilán obcí Trenčianska Turná/  
/Mníchova Lehota
- I/9 v km 119,880 – 120,290      extravilán obcí Trenčianske Mitice/  
/Svinná

# Kritická nehodová lokalita na ceste I/9 v km 119,880 – 120,290 - extravilán obcí Trenčianska Turná/Mníchova Lehota

Investor: IVSC Žilina, detašované pracovisko Trenčín

## Situačná mapa



▼ - kritická nehodová lokalita

### Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v extraviláne obcí Trenč. Turná/Mníchova Lehota. Cesta je vedená v rovnom úseku, rýchlosť je 90 km/hod. Vozovka: betónový povrch: rozpad povrchu, výtlky, priečne, pozdĺžne a sieťové trhliny - nevyhovujúci stav celého povrchu vozovky. Šírkové usporiadanie vozovky je vyhovujúce.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 bolo v tomto úseku cesty spolu 12 862 vozidiel/24 h., z toho nákladné vozidlá tvorili 22 %.

### Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite bolo za rok 2019 päť dopravných nehôd, pri ktorých bola 1 osoba ľahko zranená. Materiálne škody sú vo výške 15 600 €.

Príčiny DN: Neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky (nevyhovujúci stav povrchu vozovky) a schopnostiam vodiča, nesprávny spôsob jazdy, nedovolená rýchlosť jazdy, pôsobenie zvierat.

### Vykonané opatrenia : V rámci údržby v roku 2019:

- obnova vodorovného dopravného značenia (stredová deliaca čiara, vodiaca čiara), zaliate trhliny, vysprávka výtlkov

Vynaložené finančné náklady:

### Navrhované opatrenia :

- oprava / rekonštrukcia cesty

Termín realizácie: ?

Predpokladané investičné náklady :

začiatok v km 119,880 v smere stanič.


koniec v km 120,290 proti smeru stanič.



# Kritická nehodová lokalita na ceste I/9 v km 128,500 – 129,440 - extravilán obcí Trenčianske Mitice/Svinná

Investor: IVSC Žilina, detašované pracovisko Trenčín

## Situačná mapa

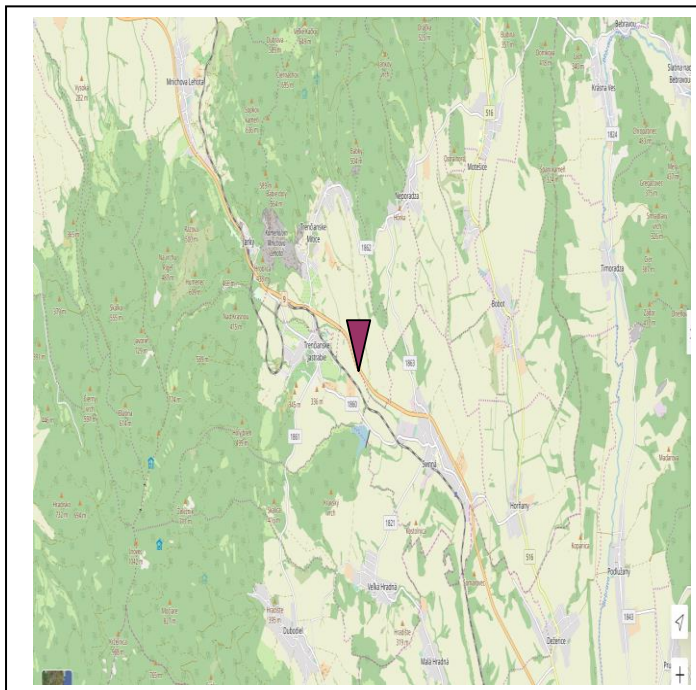

▼ - kritická nehodová lokalita

### Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v extraviláne obcí Trenčianske Mitice/Svinná. Cesta je vedená v priamom úseku a v pravotočivej zákrute, rýchlosť je 90 km/hod. Vozovka: nový asfaltový koberec v km 128,700 – 129,350, realizácia v mesiaci apríl 2019. Zostávajúca časť vozovky je nevyhovujúca, rozpad povrchu, výtlky, trhliny. Šírkové usporiadanie vozovky je nevyhovujúce.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 bolo v tomto úseku cesty spolu 11 057 vozidiel/24 h., z toho nákladné vozidlá tvorili 26,7 %.

### Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite bolo za rok 2019 päť dopravných nehôd, pri ktorých boli 2 osoby ľahko zranené. Materiálne škody sú vo výške 37 300 €.

### Príčiny DN:

Porušenie povinnosti vodiča, nesprávny spôsob jazdy, nedovolená rýchlosť jazdy.

### Vykonané opatrenia : V rámci údržby v roku 2019:

- obnova vodorovného dopravného značenia (stredová deliaca čiara, vodiaca čiara), zaliate trhliny
- frézovanie, pokládka nového AC koberca v úseku km 128,700 – 129,350

Vynaložené finančné náklady: pokládka nového AC koberca bola vo výške 178 722 €.

### Navrhované opatrenia :

- frézovanie a nový AC koberec v nevyhovujúcej časti cesty

Termín realizácie: predpoklad v r. 2020

Predpokladané investičné náklady :

zač. v km 128,500 v smere stanič.

koniec v km 129,440 proti smeru stanič.





