

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC KOŠICE

Pracovisko : TREBIŠOV

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2009**

PODĽA UKAZOVATEĽA HHSNN

Materiál predkladá : SSC IVSC Košice – pracovisko Trebišov

Meno : Ing.Kurtoš Milan

Kontakt : Tel. 056/ 6688441

E – mail: milan.kurtos@ssc.sk

PRACOVISKO: TREBIŠOV

Kritické nehodové lokality v roku 2009

podľa ukazovateľa HHSNN


- **cesta I/50** v km 473,870 – 474,200, intravilán v obci Dargov

Kritická nehodová lokalita na ceste I/50 v km 473,870 – 474,200

(Kritické nehodové miesto je v km: 473,870 – 473,900)

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Trebišov

Situačná mapa

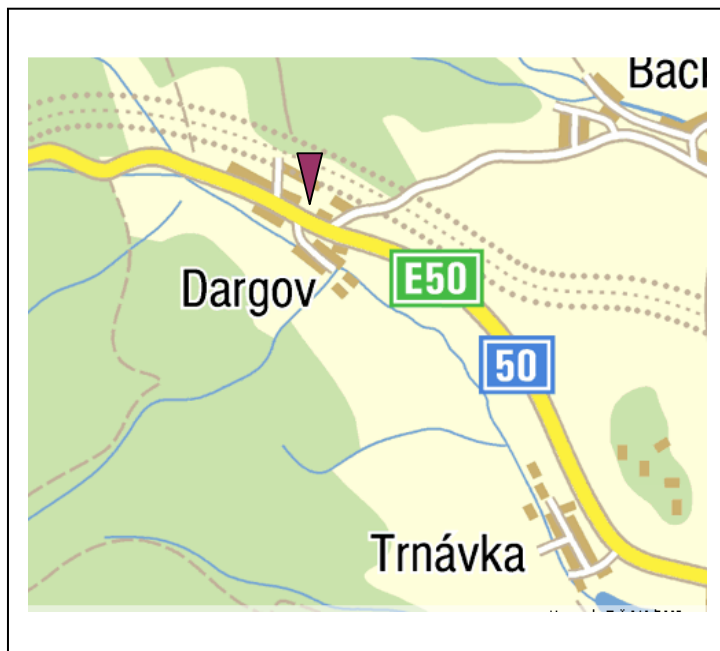

▼ - kritická nehodová lokalita

Vykonané opatrenia : v roku 2009

V rámci údržby;
• obnova VDZ.

Vynaložené finančné náklady : 1940 EUR

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v intraviláne obce Dargov pred domom.č.p:125/52. Kritickým miestom je priechod pre chodcov ,ktorý sa v skutočnosti nachádza v staničení km:474,702.Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 intenzita dopravy v úseku bola 8 306 vozidie/24 hod., z toho 1533 ťažkých nákladných vozidiel čo je 18% z cestnej dopravy.

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite boli za rok 2009 spolu 4 DN, pri ktorých bola 1 osoba usmrtená, 1 osoba ťažko zranená a 2 osoby ľahko zranené. Materiálne škody boli vo výške 9,3 tis. EUR. Príčiny DN: Nedodržanie pravidiel cestnej premávky, nedodrž. predpísanej rýchlosti a nerešpektovanie dopravných značiek. Priechod pre chodcov ľavostranne je vedený do otvorenej cestnej priekopy, preto chodci sa na priechod dostanú len po krajnici. Úsek sa doteraz nevykazoval ako KNL

Navrhované opatrenia:

Pred KNL sa nachádzajú ZDZ - A 13 1 ks ,E2 1 ks a A 14 1 ks.

Na priechode sa nachádzajú ZDZ: IP6 2 ks

Za KNL sa nachádzajú ZDZ- A 14 1ks,A 13 1 ks a A 14 1 ks.

Navrhujeme vymeniť ZDZ za reflexné so žltým podkladom. Vybudovať nad cest. priekopou nástupný ostrovček.

Termín realizácie- rok:

Predpokladané finančné náklady : 5 000 EUR

Začiatok úseku KNL v smere staničenia



Koniec úseku KNL v smere staničenia

