

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
IVSC BANSKÁ BYSTRICA**

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2015**

PODĽA UKAZOVATEĽA HN

Materiál predkladá : SSC-IVSC Banská Bystrica

Meno : Ing. Marián Gajdošík

Kontakt : tel.: 048/4343 226

e-mail: marian.gajdosik@ssc.sk


Pracovisko: Zvolen

KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY podľa ukazovateľa HN

1. cesta I/66 (km 71,000 – 71,500)
Zvolen – intravilán

Kritická nehodová lokalita na ceste I/66 v km 71,000 – 71,500

Situácia

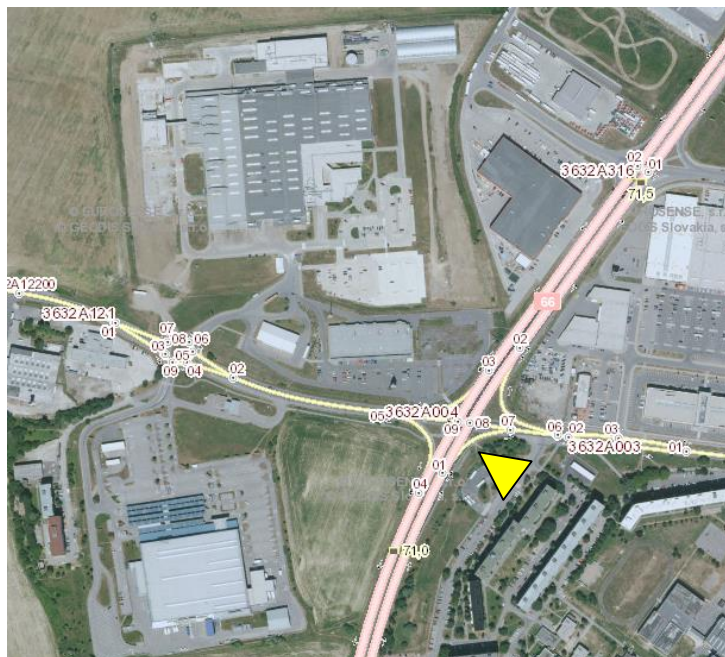

▲ - KNL

Vykonané opatrenia

- obnova krytu vozovky v sume cca 560 000 € (dĺžka cca 2,5 km štvorpruhu) v roku 2015
- obnova vodorovného dopravného značenia a oprava zvislého DZ, v rámci údržby každoročne
- bežná údržba

KNL v smere staničenia



Miestopis a okolie:

Kritická nehodová lokalita sa nachádza v intraviláne mesta Zvolen na ceste I/66. Ide o frekventovanú štvorpruhovú komunikáciu I/66, v ktorej sa nachádza križovatka so svetelnou signalizáciou. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 bola intenzita dopravy v tomto úseku 13140 vozidiel/24 h, z toho 16,5% ťažkých.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite bolo za rok 2015 spolu 6 DN. Pri dopravných nehodách boli dve osoby ťažko zranené a tri osoby zranené ľahko.

Príčiny DN: nedanie prednosti v jazde, nesprávne odbočovanie, nesprávna jazda cez križovatku

Opatrenia navrhované

- Úsek je dostatočne vyznačený zvislým a vodorovným dopravným značením, povrch vozovky je kvalitný, k DN došlo prevažne zlyhaním ľudského faktora (nedodržaním zásad pri jazde vozidlom – nedanie prednosti v jazde),
- vzhľadom na uvedené nie je potrebné prijať opatrenia

KNL proti smeru staničenia




Pracovisko: Žiar nad Hronom

KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
podľa ukazovateľa HN

1. cesta I/65 (km 63,500 – 64,000)
Bzenica – extravilán

Kritická nehodová lokalita na ceste I/65 v km 63,500 – 64,000

Situácia

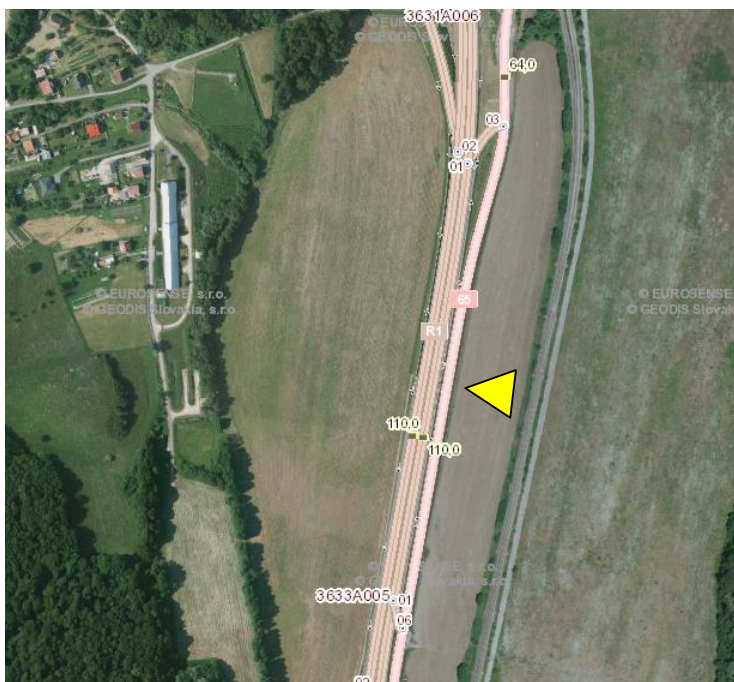

 - KNL

Vykonané opatrenia

- obnova vodorovného dopravného značenia a oprava zvislého DZ, v rámci údržby každoročne
- bežná údržba

KNL v smere staničenia



Miestopis a okolie:

Úsek kritickej nehodovej lokality sa nachádza v extraviláne obce Bzenica. Ide o priamy úsek na konci ktorého je mierne stúpanie a križovatka. Stavebno – technický stav vozovky je vyhovujúci, smerové a rozhľadové pomery sú taktiež vyhovujúce. Dopravné značenie je v dobrom stave.

Podľa sčítania dopravy z roku 2015 bola intenzita v predmetnom úseku 3425 vozidiel/24 hodín, z toho 15% ťažkých.

Príčiny dopravných nehôd :

Za rok 2015 bolo v úseku spolu 5 DN. Pri dopravných nehodách bolo šesť osôb zranených ľahko a dve osoby boli zranené ťažko.

Príčiny DN: nesprávny spôsob jazdy, najmä nedodržanie bezpečnej vzdialenosti za vozidlom pred križovatkou, pôsobenie zvierat, porušenie povinností účastníkov cestnej premávky, nesprávne predchádzanie

Opatrenia navrhované

- úsek je dostatočne prehľadný a dostatočne vyznačený v zmysle platných noriem a predpisov
- k dopravným nehodám došlo prevažne z dôvodu zlyhania ľudského faktora
- vzhľadom na uvedené nie je potrebné prijímať opatrenia

KNL proti smeru staničenia

