

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC KOŠICE

Pracovisko : Prešov

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2017**

PODĽA UKAZOVATEĽA HHSNN

Materiál predkladá : SSC IVSC Košice – pracovisko Prešov

Meno : Marián Smetanka, Emil Bzdil

Kontakt : Tel. 051 7733824

E – mail: marian.smetanka@ssc

E – mail: emil.bzdil@ssc.sk

PRACOVISKO: PREŠOV

Kritické nehodové lokality v roku 2017

podľa ukazovateľa HHSNN

- **cesta I/18** v km 686,060 – 686,550 mesto Prešov priestor križovatky Obrancov mieru, Levočská, Vlada Klementisa
- **cesta I/18** v km 697,270 – 397,300 obec Lada zastávka SAD
- **cesta I/18** v km 703,100 – 703,160 extravilán za obcou Lipníky, vrch Petič nebezpečné klesanie v pravotočivom smerovom oblúku
- **cesta I/68** v km 55,550 – 55,560 obec Červenica priechod pre chodcov a zastávka SAD

Kritická nehodová lokalita na ceste I/18 v km 686,060 – 686,550

(Kritické nehodové miesto je v km 686,060 – 686,550)

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Prešov

Situačná mapa



▼ - kritická nehodová lokalita

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza na ceste I/18 v intraviláne mesta Prešov, ul. Levočská, štvorpruhová komunikácia smerovo nerozdelená, križovatka Obrancov mieru a Vladimíra Klementisa. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 intenzita dopravy v tomto úseku bola 20 602 vozidiel, z toho 16 % ťažkých vozidiel

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite bolo v roku 2017 5 DN, pri ktorých bola 1 osoba usmrtená, 1 osoba ťažko zranená a 1 zranená ľahko.

Materiálne škody činili 13,0 tis. €.

Príčiny DN : Nedodržanie rýchlosti, nedisciplinovanosť účastníkov cestnej premávky, strata drsnosti povrchu vozovky, nebezpečenstvo šmyku hlavne za mokra, zvýšená intenzita cestnej dopravy.

Vykonané opatrenia :

V rámci bežnej údržby

- obnova VDZ

- lokálne výspravky

Vynaložené finančné náklady:

V tomto úseku cesty neboli vynaložené žiadne náklady na stavebné alebo rekonštrukčné úpravy.

Navrhované opatrenia :

V roku 2018 prebieha rekonštrukcia danej lokality

Termín realizácie: 2019

Predpokladané investičné náklady :

Proti smeru staničenia

v smere staničenia




Kritická nehodová lokalita na ceste I/18 v km 697,270 – 697,300

(Kritické nehodové miesto je v km 697,270-697,300)

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Prešov

Situačná mapa

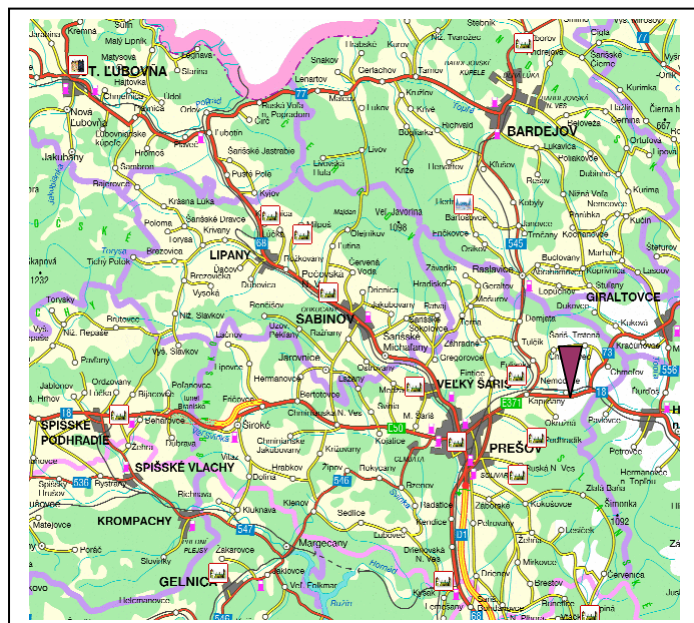

- kritická nehodová lokalita

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza na ceste I/18 v intraviláne obce Lada, v blízkosti zastávky SAD a priechodu pre chodcov. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 intenzita dopravy v úseku bola 22 341 vozidiel/24 hod., z toho 17% ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite boli v roku 2017 2 DN, pri ktorých bola 1 osoba usmrtená, 1 osoba ťažko zranená a 1 osoba bola zranená ľahko.

Materiálne škody činili 7,2 tis. €.

Príčiny DN: Nadmerne zvýšená intenzita dopravy hlavne v špičkových hodinách, nedodržanie povolenej rýchlosti, nebezpečné predchádzanie, nedisciplinovanosť všetkých účastníkov cestnej premávky, nedostatočné šírkové usporiadanie vozovky.

Vykonané opatrenia :

- bežná údržba
- obnova VDZ
- rekonštrukcia zastávky SAD
- zriadenie svetelnej signalizácie

Vynaložené finančné náklady:

Navrhované opatrenia : Vylúčenie nákladnej dopravy z intravilánu obce

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady:

V smere staničenia



proti smeru staničenia




Kritická nehodová lokalita na ceste I/18 v km 703,100 – 703,160

(Kritické nehodové miesto je v km 703,100-703,160)

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Prešov

Situačná mapa

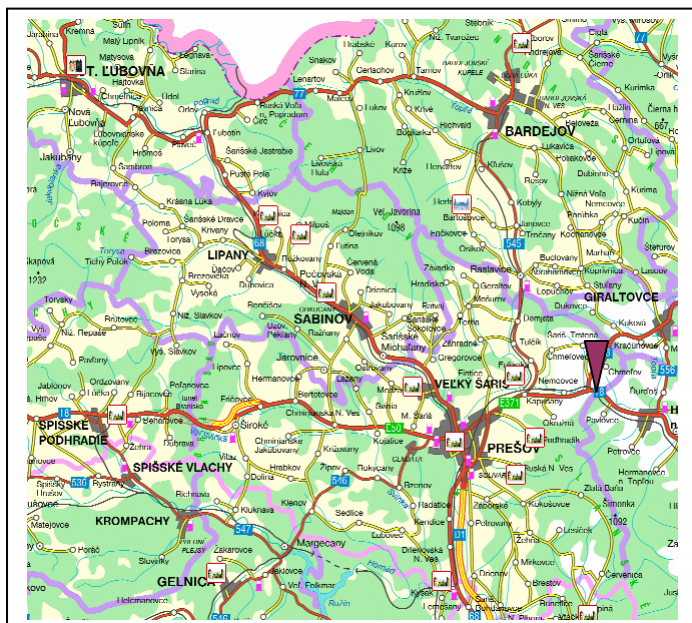

- kritická nehodová lokalita

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza na ceste I/18 za obcou Lipníky na horskom masíve Petič, nebezpečné 8% klesanie v pravotočivom smerovom oblúku. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 intenzita dopravy v úseku bola 9 388 vozidiel/24 hod., z toho 20 % ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite boli v roku 2017 2 DN, pri ktorých bola 1 osoba usmrtená a 2 osoby boli zranené ľahko.

Materiálne škody činili 5,7 tis. €.

Príčiny DN: Nadmerne zvýšená intenzita dopravy hlavne v špičkových hodinách, nedodržanie povolenej rýchlosti, nebezpečné predchádzanie, nedisciplinovanosť všetkých účastníkov cestnej premávky.

Vykonané opatrenia :

- bežná údržba
- obnova VDZ

Vynaložené finančné náklady:

Navrhované opatrenia : Nový zdrsnujúci kryt vozovky

Termín realizácie: 2019

Predpokladané investičné náklady: 120 000 €

proti smeru staničenia



v smere staničenia




Kritická nehodová lokalita na ceste I/68 v km 55,550 – 55,560

(Kritické nehodové miesto je v km 55,550-55,560)

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Prešov

Situačná mapa

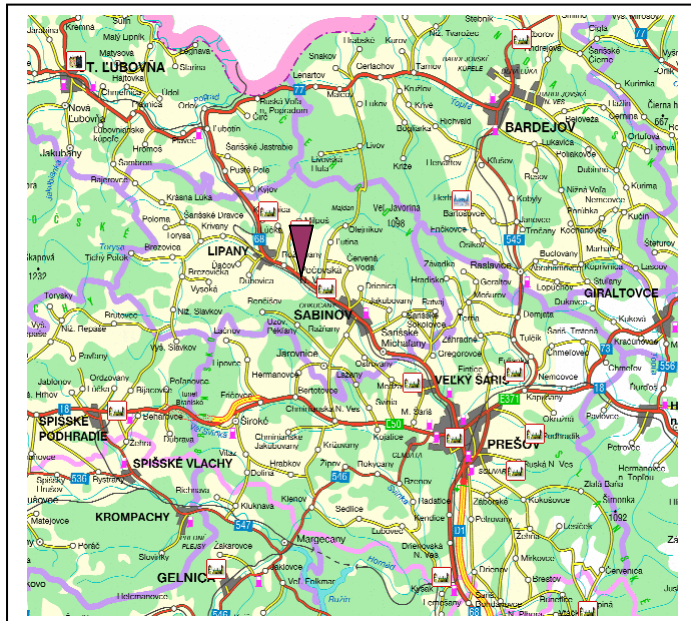

- kritická nehodová lokalita

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza na ceste I/68 v intraviláne obce Červenica pri Sabinove v pravostrannom oblúku v križovatke s MK, na priechode pre chodcov. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 intenzita dopravy v úseku bola 8494 vozidiel/24 hod., z toho 13% ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite boli v roku 2017 2 DN, pri ktorých bola 1 osoba usmrtená a 1 osoba zranená ľahko.

Materiálne škody činili 1,8 tis. €.

Príčiny DN: nedodržanie povolennej rýchlosti, nebezpečné predchádzanie, nedisciplinovanosť všetkých účastníkov cestnej premávky hlavne za nepriaznivého počasia.

Vykonané opatrenia :

- bežná údržba
- obnova VDZ
- v roku 2014 bola v tomto úseku vykonaná výmena obrusnej vrstvy vozovky, mikrokoberec
- nasvetlenie priechodov pre chodcov

Vynaložené finančné náklady:

Navrhované opatrenia :

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady:

V smere staničenia



Proti smeru staničenia

