

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
IVSC ŽILINA**

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2018**

PODĽA UKAZOVATEĽA HHSNN

Materiál predkladá : SSC IVSC Žilina

Meno : Ing. Daniela Husáková, Jaroslav Gabriš

Kontakt : tel. 032 / 65 870 10, 0903 892 160

e- mail: daniela.husakova@ssc.sk
jaroslav.gabris@ssc.sk

PRACOVISKO: TRENČÍN

Kritické nehodové lokality v roku 2018


podľa ukazovateľa HHSNN

- I/54 v km 164,460 extravilán mesta Nové Mesto nad Váhom
- I/61 v km 107,700 – 108,000 extravilán obce Štvrtok
- I/61 v km 111,170 extravilán obce Ivanovce
- I/61 v km 126,930 intravilán mesta Trenčín

Kritická nehodová lokalita na ceste I/54 v km 164,460 - extravilán mesta Nové Mesto nad Váhom

Investor: IVSC Žilina, detašované pracovisko Trenčín

Situačná mapa

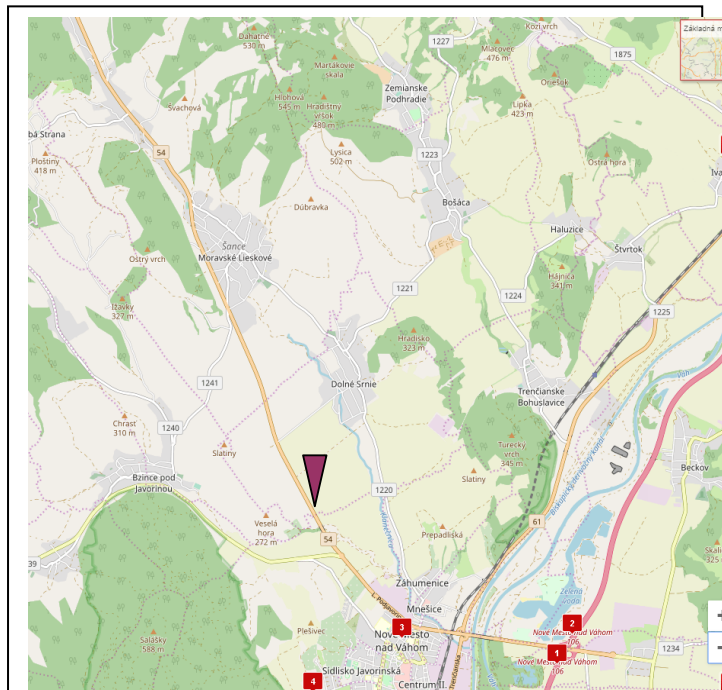

 - kritická nehodová lokalita

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v extraviláne mesta Nové Mesto n/V. Cesta je vedená v rovnom úseku, rýchlosť je 90 km/hod.. Vozovka: v pravej časti (v smere staničenia) výtlky a rozpad povrchu – nevyhovujúci stav. Vpravo a vľavo zaliate priečne trhliny a pozdĺžna trhlina v strede vozovky + vypieranie povrchu. Šírkové usporiadanie vozovky je vyhovujúce.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 bolo v tomto úseku cesty spolu 2 950 vozidiel/24 h., z toho nákladné vozidlá tvorili 11,4 %.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite bola za rok 2018 jedna dopravná nehoda, pri ktorej bola 1 osoba smrteľne zranená, 2 osoby ťažko zranené a 1 osoba ľahko zranená. Materiálne škody sú vo výške 1 900 €.

Príčiny DN: Nedodržiavanie pravidiel cestnej premávky - neprimeraná rýchlosť, neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky a schopnostiam vodiča, rozpad povrchu vozovky vpravo.

Vykonané opatrenia : V rámci údržby v roku 2018:

- obnova vodorovného dopravného značenia (stredová deliaca čiara), zaliatie trhliny

Vynaložené finančné náklady:

Navrhované opatrenia :

- veľkoplošná vysprávka nevyhovujúcej pravej časti vozovky

Termín realizácie: ?

Predpokladané investičné náklady : 5 000,- €

začiatok v km 164,460 v smere stanič.


koniec v km 164,460 proti smeru stanič.



Kritická nehodová lokalita na ceste I/61 v km 107,700 – 108,000 - extravilán obce Štvrtok

Investor: IVSC Žilina, detašované pracovisko Trenčín

Situačná mapa

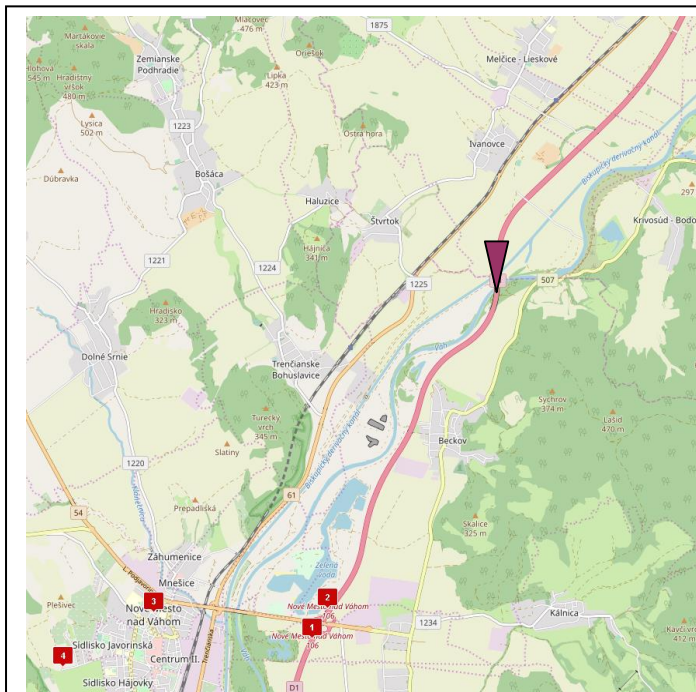

 - kritická nehodová lokalita

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v extraviláne obce Štvrtok. Cesta je vedená v ľavostrannom oblúku, $R = 800 \text{ m}$, rýchlosť je 90 km/hod. . V úseku sa nachádza styková križovatka s odbočením vpravo k bývalému Motorestu Ranč, v protismere je osadená dopravná značka B27b. Vozovka: zvlnenie povrchu, zaliate priečne trhliny. Šírkové usporiadanie vozovky je vyhovujúce.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 bolo v tomto úseku cesty spolu 6 248 vozidiel/24 h., z toho nákladné vozidlá tvorili 17,9 %.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite boli za rok 2018 dve dopravné nehody, pri ktorých bola 1 osoba smrteľne zranená, 1 osoba ľahko zranená. Materiálne škody sú vo výške 8 000 €.

Príčiny DN: Nedodržiavanie pravidiel cestnej premávky - neprimeraná rýchlosť, neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky a schopnostiam vodiča.

Vykonané opatrenia : V rámci údržby v roku 2018:

- obnova vodorovného dopravného značenia (stredová deliaca čiara), zaliate trhliny

Vynaložené finančné náklady:

Navrhované opatrenia :

- pravidelné obnovovanie vodiacej čiary, osadenie a údržba smerových stĺpikov

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady :

zač. v km 107,700 v smere stanič.


koniec v km 108,000 proti smeru stanič.



Kritická nehodová lokalita na ceste I/61 v km 111,170 - extravilán obce Ivanovce

Investor: IVSC Žilina, detašované pracovisko Trenčín

Situačná mapa

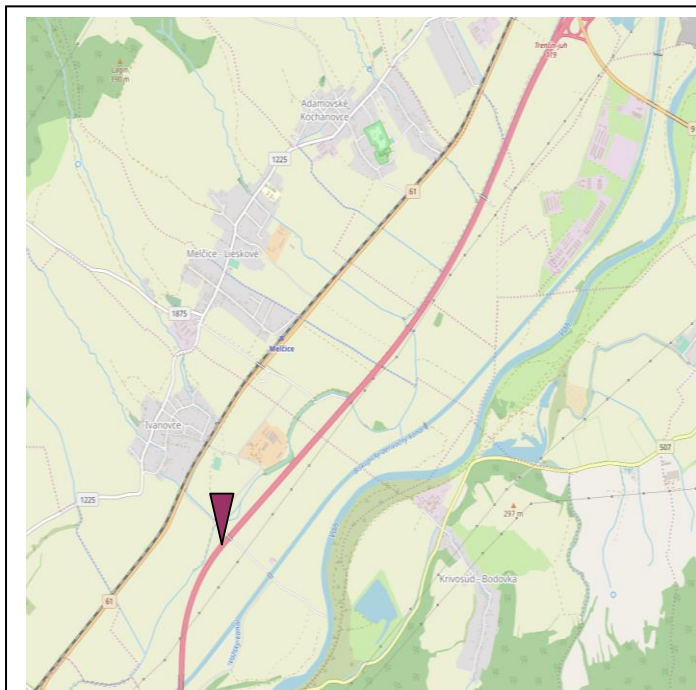

▼ - kritická nehodová lokalita

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v extraviláne obce Ivanovce. Cesta je vedená v rovnom úseku, rýchlosť je 90 km/hod., blízkosť autobusovej zastávky vľavo vo vzdialenosti 50 m od miesta KNL. Vozovka: zaliate priečne trhliny a pozdĺžna trhlina v strede vozovky, vypieranie povrchu vozovky. Šírkové usporiadanie vozovky je vyhovujúce.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 bolo v tomto úseku cesty spolu 6 248 vozidiel/24 h., z toho nákladné vozidlá tvorili 17,9 %.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite bola za rok 2018 jedna dopravná nehoda, pri ktorej bola 1 osoba smrteľne zranená a 1 osoba ľahko zranená. Materiálne škody sú vo výške 4 500 €.

Príčiny DN: Nedodržiavanie pravidiel cestnej premávky - neprimeraná rýchlosť, neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky a schopnostiam vodiča.

Vykonané opatrenia : V rámci údržby v roku 2018:

- obnova vodorovného dopravného značenia (stredová deliaca čiara), zaliate trhliny

Vynaložené finančné náklady:

Navrhované opatrenia :

- pravidelné obnovovanie vodiacej čiary, osadenie a údržba smerových stĺpikov

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady : ?

začiatok v km 111,170 v smere stanič.


koniec v km 111,700 proti smeru stanič.



Kritická nehodová lokalita na ceste I/61 v km 126,930 - intravilán mesta Trenčín

Investor: IVSC Žilina, detašované pracovisko Trenčín

Situačná mapa

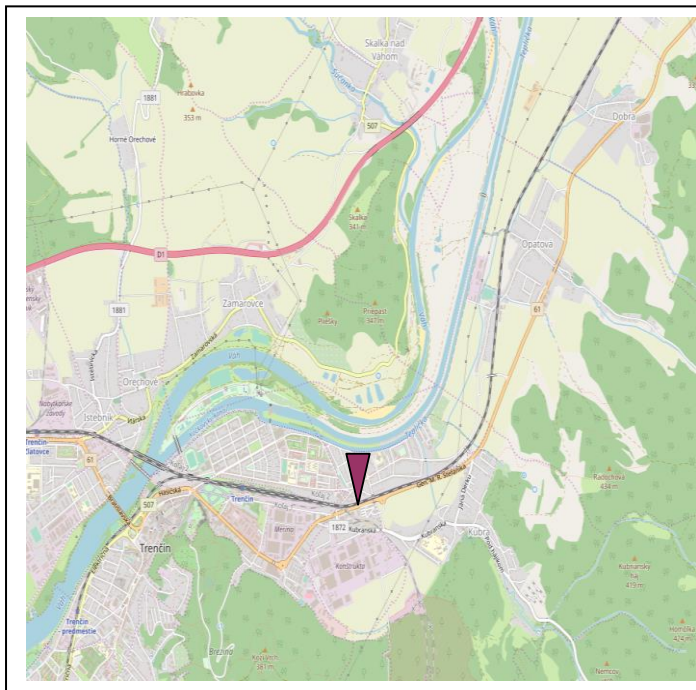

- kritická nehodová lokalita

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v intraviláne mesta Trenčín pri nákupnom centre Billa, Pred Poľom. Cesta je vedená v rovnom úseku v mieste svetelnej križovatky, rýchlosť je 50 km/hod.. Vozovka: lokálne výtlky menších rozmerov, 2 x priechody pre chodcov, vo vozovke sa nachádzajú kanalizačné poklapy cestnej kanalizácie. Šírkové usporiadanie vozovky je vyhovujúce, 4 - pruhová vozovka.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 bolo v tomto úseku cesty spolu 13 083 vozidiel/24 h., z toho nákladné vozidlá tvorili 8,5 %.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite bola za rok 2018 jedna dopravná nehoda, pri ktorej bola 1 osoba smrteľne zranená a 1 osoba ťažko zranená. Materiálne škody sú vo výške 1 500 €.

Príčiny DN: Nedodržiavanie pravidiel cestnej premávky - neprimeraná rýchlosť, neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky a schopnostiam vodiča, zvýšený pohyb chodcov v mieste svetelnej križovatky.

Vykonané opatrenia : V rámci údržby v roku 2018:

- obnova vodorovného dopravného značenia (stredová deliaca čiara, priechody pre chodcov, smerové šípky, stop-čiary), zaliatie trhlín

Vynaložené finančné náklady:

Navrhované opatrenia :

-

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady :

začiatok v km 126,930 v smere stanič.

koniec v km 126,930 proti smeru stanič.



